

Utterslev, den 8. november 2012

Fra tilsynet Utterslevhøj Grundejerforening (UG)

Indsigelser som bedes medtaget i dagens notat fra afleveringsforretning og gælder generelt for de 4 private fællesveje der er omfattet:

- 1. Fugesand:** Der er anvendt læggegrus og ikke fugesand til fugning og overskuddet er ikke efterfølgende affejet (AAB Brolægning 2.10 og 3.10)
- 2. Fuger:** Alle fuger skal være tætte. Retableringen er med åbne og ikke tætte fuger og uden forbandt på lange strækninger (AAB, brolægning 3.7).
- 3. Fliser:** Er optaget med gravemaskine med alm. gravkoskavl (uden ekstraudstyr). Det har medført stødskeer på mange fliser, som skal udskiftes. Flisebelægningen i den række, som ikke er opgravet, har med den tonstunge belastning under gravearbejdet og arbejdskørslen fået skader og sætninger. De genlagte fliser ligger ofte ude af niveau med højdeafvigelse til chaussebord og asfaltbelægning og uden oprunding på tværfaldet. Lunker optræder jævnlige (AAB, brolægning, funktionskrav 1.2 og 3.1.2).
- 4. Asfaltbelægning i fortov langs kantsten:** UG kan ikke godtage afleveringen af en asfaltbelægning, som ved opgravningen med gravko er trykket til et ujævnt forløb, som fliserne efterfølgende er søgt tilpasset. Asfaltbelægningen, der før opgravningen klæbede til mod fliserne, er deformeret og afskallet. Forsegling mod fliserne er brudt og der er efterfølgende åben fuge.
- 5. Chaussebord:** Ligger uensartet og deformeret. Hvor omlægning er forsøgt uden at optage chaussestenene, er disse trykket af gravemaskiner og ligger efterfølgende trykket skævt og med højdeafvigelse. Gravearbejdet er ikke gennemført med afsatte banketter og gravekanter, som AAB anvisninger. Chaussestenene ligger visse steder med store mellemrum og der er under arbejdet, konstateret bortkørsel af et større overskud af disse sten.
- 6. Komprimering:** Utterslevhøj Grundejerforening kan først forholde sig til afleveringen endeligt, når der foreligger dokumentation med komprimeringsprøver, hvis resultater lever op til gældende bestemmelser og regelsæt. Tilsynet fra UG har løbende observere, at komprimeringen ikke fulgte AABs retningslinjer (AAB, jordarbejder 5.2.3 og AAB i ledningsgrave) samt DS 475 m.v.